

三 通用操作

3.1 开机/关机

开机：短按 ⏻ 按键开机，当按下 ⏻ 键并保持按下状态2秒能使所有的标识都显示在LCD屏上，如果只是短暂的按下 ⏻ 键，LCD屏上只会显示前一次使用时屏上出现的标识或者是默认标识，而不会出现所有的标识。

关机：机器在无操作情况下超过8秒自动关机。

3.2 单位/测量模式切换

单位设置：开机状态下按下MODE键超过2秒，即可开始显示单位切换，当单位切换后，松开MODE按键即可保持切换后的单位；

测量模式切换：在开机状态下按下MODE键不超过2秒，即可进行模式切换。

3.3 单次测量/连续测量/测量失败

单次测量：在开机状况下，短按下 ⏻ 键即可进行单次测量；（显示如图5所示，以测距+测角模式为例）；

连续测量：在开机状态下保持按下 ⏻ 键超过2秒后可以连续测量，屏上会交替出现测量距离；激光发射标识+会在连续测量期间显示在靶位中心；如果停止按下 ⏻ 按，连续测量会停止；（显示如图6所示，以测距+测角模式为例）

测量失败：测量失败显示见图7，无操作情况下8秒后自动关机，如果在接通电源期间按下 ⏻ 键，将会再次启动测量。

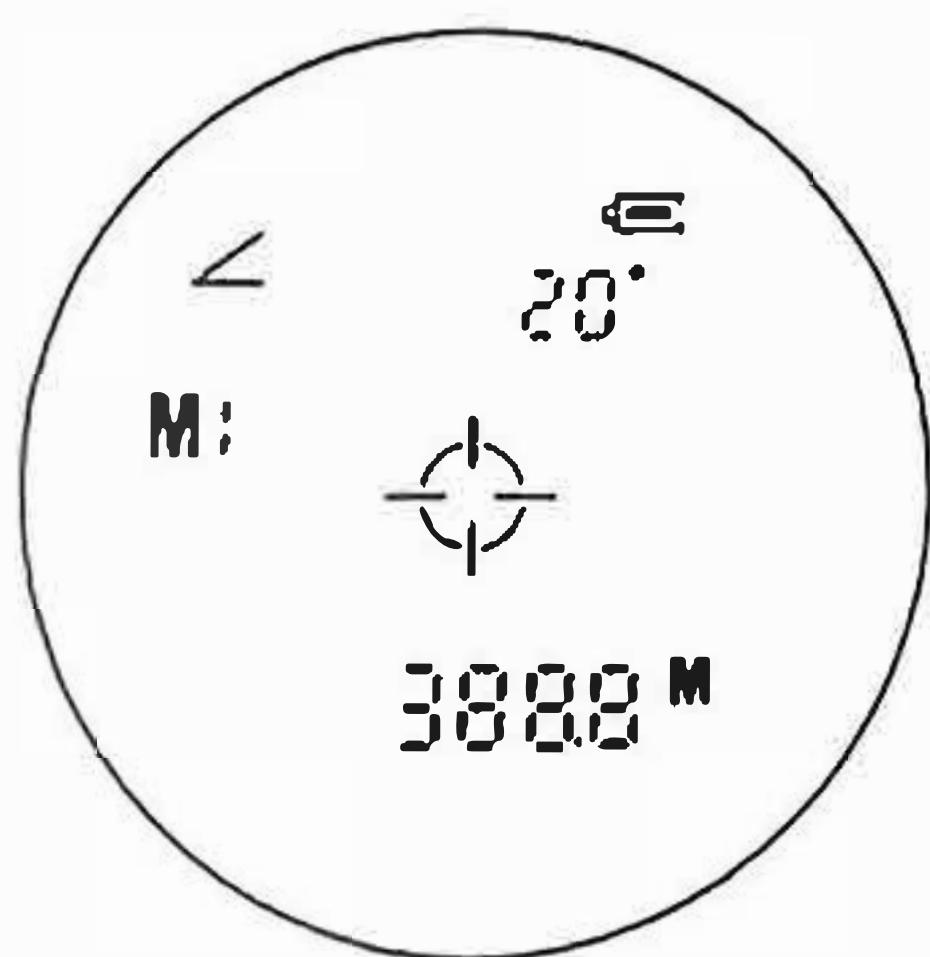


图5 单次测量结果

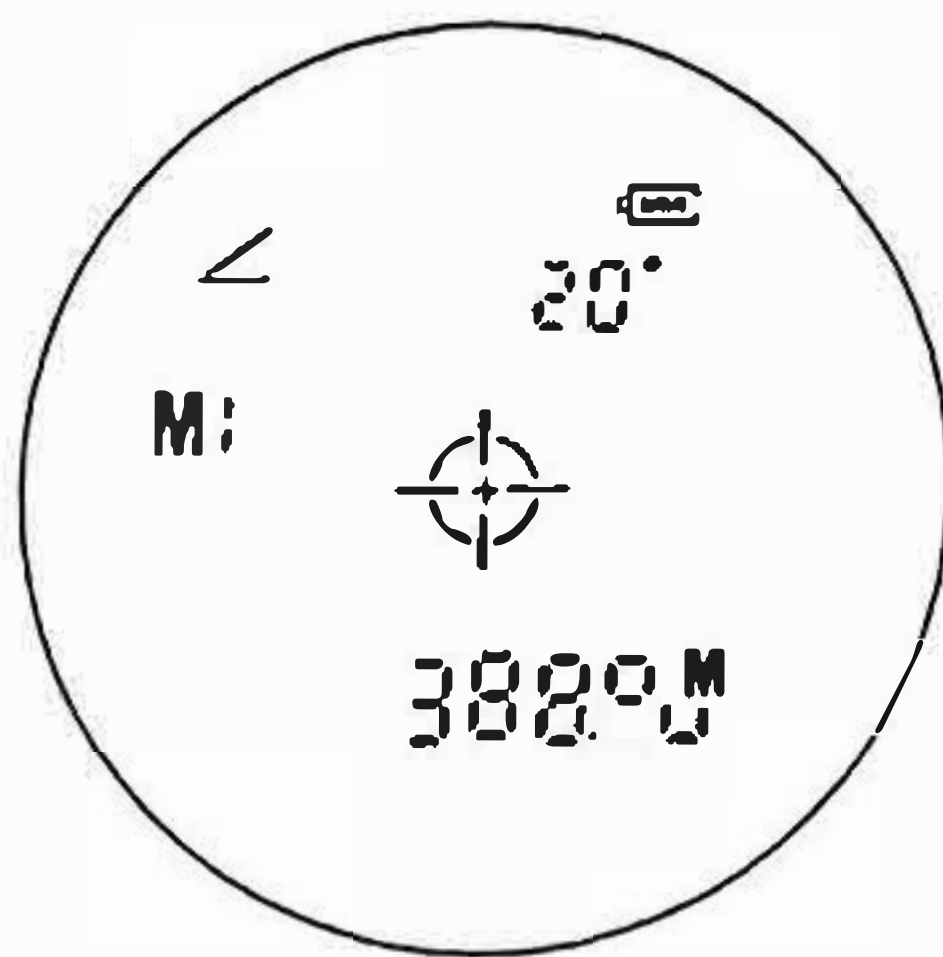


图6 连续测量

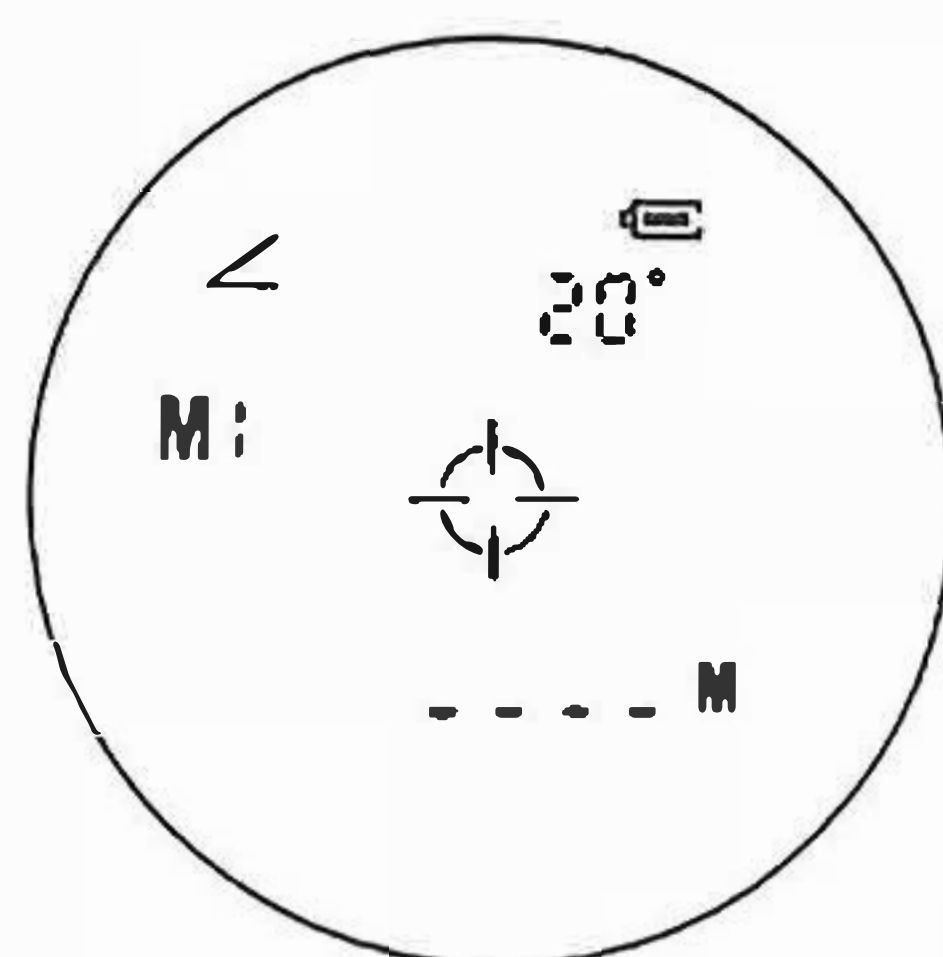


图7 测量失败

备注：如果无法测取数值，LCD屏上测量数值将显示为：“----”

四 分类操作说明

4.1 基础测距型(TP-XXX-S)

该机型为基础测距型，具备测距和测速两种功能，可实现连续测量。